## 特記事項欄の記入例

大津市より「指摘の具体的内容」欄は、より具体的に記載するよう指導がありました。 つきましては、代表的な既存不適格の項目について、記入例を下記に示します。 ※あくまでも記入例であり、現場状況に合わせて記入するようお願いいたします。

| 番号    | 検査項目               | 検査事項                                | 指摘の具体的内容   | 改善策の具体的内容                      |
|-------|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1(18) | 駆動装置等<br>の<br>耐震対策 | 転倒及び移動を防止<br>するための措置の状況             | 駆動装置の転倒及び移動防止措<br>置が未施工                          | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    | 転倒及び移動を防止<br>するための措置の状況             | 制御器の転倒及び移動防止措置<br>が未施工                           | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    | ロープガード等の状況                          | ロープガードが未施工                                       | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
| 2(9)  | 戸開走行<br>保護装置       | 設置及び作動の状況                           | 戸開走行保護装置が未設置                                     | 戸開走行保護装置の設置                    |
| 2(10) | 地震時等管<br>制運転装置     |                                     | 地震時管制運転装置が未取付け                                   | 令第129条の規定に適合する地震<br>時管制運転装置の設置 |
|       |                    |                                     | 地震時管制運転装置が現行の基準を満足していない<br>(P波感知器・予備電源未設置)       | 令第129条の規定に適合する地震<br>時管制運転装置の設置 |
|       |                    |                                     | 地震感知器が現行の基準を満足していない(P波感知器未設置)                    | P波感知器の設置                       |
|       |                    | 予備電源の作動の状況                          | 予備電源未設置の為、停電時に地<br>震時管制運転装置が機能しない                | 予備電源装置の設置                      |
| 3(13) | かごの床先              | かごの床先と昇降路壁及<br>び出入り口の床先との<br>すき間の状況 | かご床先と昇降路壁との水平距離<br>が12.5cm以上であり現行の基準を<br>満足していない | フェッシャープレートの設置                  |
| 4(11) | 施錠装置               | スイッチの作動の状況                          | 煙感知器の点検口にスイッチが未<br>設置                            | 点検口にスイッチの設置                    |
| 4(14) | 昇降路内の<br>耐震対策      | ロープガード等の状況                          | ロープガードが未施工                                       | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    | ガイドレールとのかかりの<br>状況                  | 平20国告第1494号の基準を満足していない                           | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    | 突出物の状況                              | 主索等の引っ掛かり防止措置が未<br>施工                            | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    |                                     | 突出物に対する保護措置が現行の<br>基準を満足していない                    | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
| 6(12) | ピット内の<br>耐震対策      | ロープガード等の状況                          | ロープガードが未施工                                       | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    | ガイドレールとのかかりの<br>状況                  | 平20国告第1494号の基準を満足し<br>ていない                       | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    | 突出物の状況                              | 主索等の引っ掛かり防止措置が未<br>施工                            | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |
|       |                    |                                     | 突出物に対する保護措置が現行の<br>基準を満足していない                    | 令第129条の規定に適合する対策<br>の施工        |